


EBC E80 Female Connector Assembly Instructions


Base Kit Components:

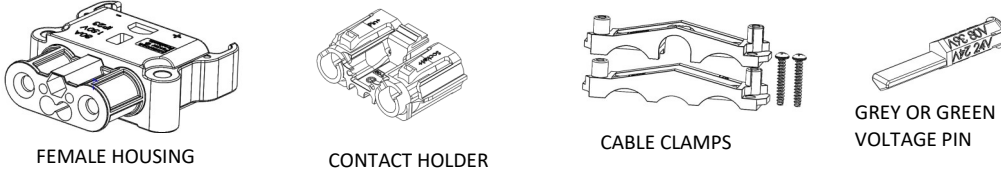

Tools Required:


- Crimp or solder tool*
- #2 Phillips head screw driver
- Torque wrench
- Small Flat screwdriver
- *Aux Contacts are solder only

Optional Kit Components:


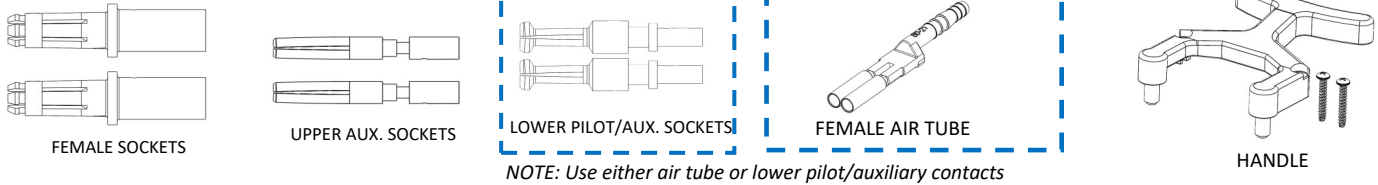


- Strip wire per length specified in the table below (Figure 1)


Contact Type	Wire Size	Dim. A
Power	10 – 35mm ²	20mm
Upper/Lower Pilot/Auxiliary	1.5 -2.5 mm ²	8mm

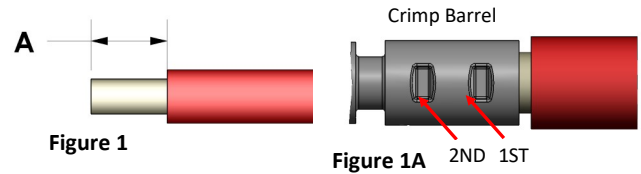

- Insert wire into contact crimp barrel until wire bottoms in barrel. Solder or crimp contacts. Note: If using a double crimp locator, as shown in Figure 1A make the outer crimp first, then the inner crimp.
- Pick up the holder and locate the Top and Bottom sides based on the diagrams below.

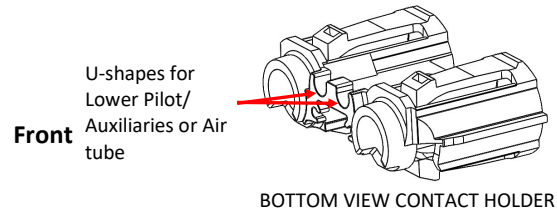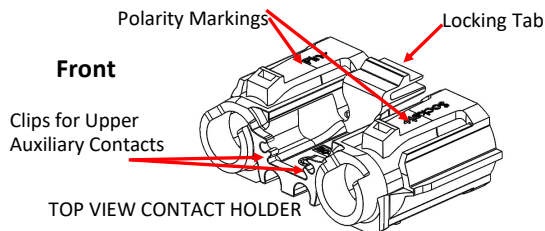

- For Use of Air Tube (Installed on bottom side):
 - Orient air tube (Figure 2) so that air inlet faces towards holder
 - Line up air tube circular grooves in air tube to U-shapes in holder
 - Press on air tube until the grooves snap into the U-shapes
 - Air tube should stay in place when holder is flipped over

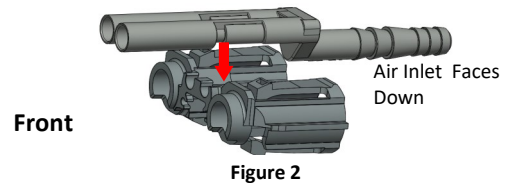

- For Use of Lower Pilot/Auxiliaries (Installed on bottom side):
 - Orient lower pilot/auxiliaries as shown in (Figure 3)
 - Line up contact grooves to U-shapes in holder
 - Press on each contact until the groove snaps into the U-shape


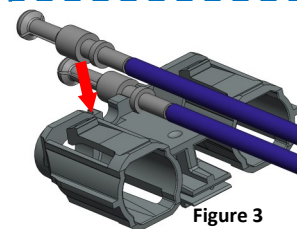


Figure 5

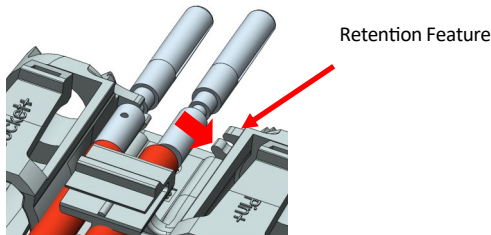

6. Install the upper auxiliary contacts on the top of the holder (Figure 5):
 - a. Pass the upper auxiliary leads on either side of the holder tab
 - b. Snap the groove of each contact into the retention feature by pushing from the center outward and down
 - c. The contacts should hold securely in the retention feature

7. Install terminated power contacts into the contact holder:

CAUTION: Observe proper polarity. The positive and negative pin sides are indicated in Figure 6.

- a. Line up the socket contact with the opening in the holder
- b. Push the contact forward until the snap feature grabs the contact shoulder
- c. Repeat with the other socket on the opposite side

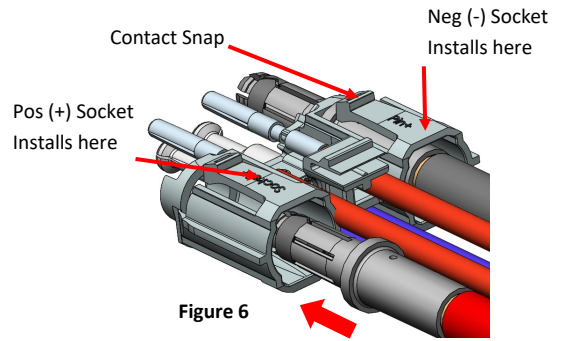


Figure 6

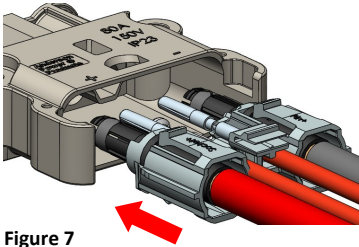


Figure 7

8. Install the fully assembled contact holder into the socket housing (Figure 7):
 - a. Orient both the holder and the housing with polarity markings facing up.
 - b. Slide the holder into the housing, lining up all contacts with their respective openings
 - c. Push from the back of the holder until the holder locking tab snaps into the rectangular/domed opening (Figure 8)

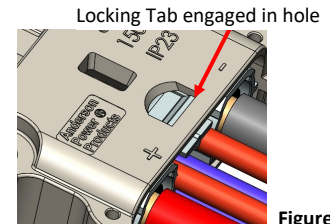


Figure 8

9. Install the voltage pin into the housing: The pin installs in the hex shaped opening on the inside of the plug housing.

- a. Orient the pin for the desired voltage. With the dry or wet voltage pins, the inner numbers correspond to the socket housing voltage.
- b. Push the pin forward, verifying that the pin is in the right orientation. (Figure 9)
- c. Once the front of the pin is equal with the front of the housing, use a screwdriver to push the pin further until it snaps in place.

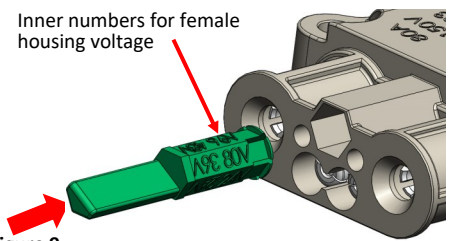


Figure 9

NOTE: Yellow universal key is not used with female housings

Larger "U" goes on the top

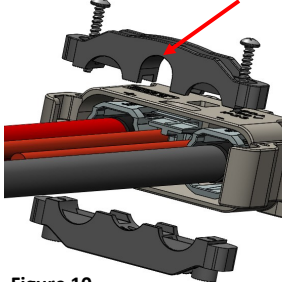


Figure 10

10. Secure the power cables using the cable clamps and self-tapping screws:

- a. Line up the top and bottom clamp with open pillars at the cable side of the housing (note the upper clamp has a larger "U" and should be on the side with polarity markings). (Figure 10)
- b. Install the two screws in the open holes on the upper clamp.
- c. Hold the two clamps tight to the cable while tightening the screws. Auxiliary wires will pass through "U" and may not be grabbed by the clamp.
- d. Tighten to .7 to 1.0 N-M [6 – 9 in-lb] of torque. (Figure 10)

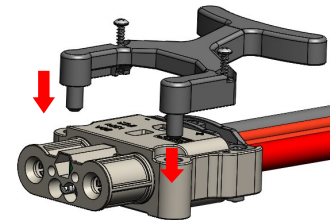


Figure 11

11. Install the optional handle on the top (polarity mark side) of the housing (Figure 11):

- a. Align the two posts on the underside of the handle with the two holes on the housing.
- b. Push down on the handle until it is all the way down on the housing
- c. Use the two self-tapping screws to secure the handle. Tighten to .7 to 1.0 N-M [6 – 9 in-lb] of torque.

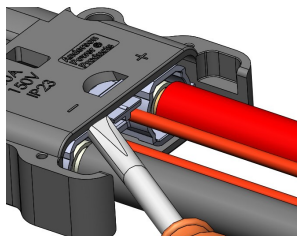



Figure 12

If necessary to disassemble the connector, follow these instructions (Figure 12):


1. Turn off all power sources
2. Remove the top and bottom cable clamps (optional handle does not need to be removed)
3. Slide a small flat screwdriver in through the back of the housing near the holder catch
4. Carefully rotate the screwdriver towards the back of the housing. The blade must wedge between the catch and the inside top of the housing, forcing the catch down.
5. Grasp both power wires and pull back until the holder is clear of the housing. This may require some force.

Montageanleitung für die Buchse EBC E80


Grundbausatzbestandteile:

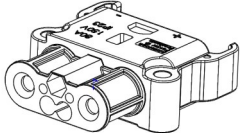


BUCHSENGEHÄUSE



KONTAKTHALTER



Base Kit Components:




GRAUER ODER GRÜNER
SPANNUNGSSTECKER


Benötigte Werkzeuge:

- Crimpzange oder Lötferne
- #2 Kreuzschlitzschraubendreher
- Drehmomentschlüssel
- ~Schlitzschraubendreher
- *Hilfs-Busche Lötferne nur


Optionale Bausatzbestandteile:




INNENAUFNAHMEN




OBERE HILFSBUSCHE

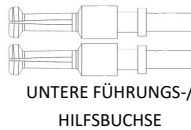

UNTERE FÜHRUNGS-/
HILFSBUSCHE

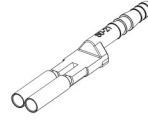

WEIBLI-

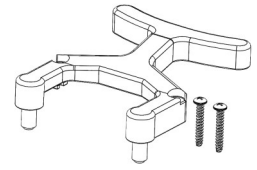

GRIFF

HINWEIS: Nutzen Sie entweder den Luftschlauch oder die unteren Führungs-/Hilfskontakte

- Isolieren Sie das Kabel der Länge nach ab, wie in der Tabelle unten gezeigt (Abbildung 1)

Kontaktart	Kabelquerschnitt	Maße. A
Strom	10 – 35 mm ²	20 mm
Obere/Untere Führungs-/Hilfskontakte	1.5 -2.5 mm ²	8 mm


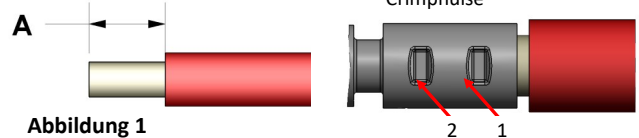


Abbildung 1

Abbildung 1A

- Stecken Sie das Kabel in die Crimphülse, bis es anstößt. Kontakte verlöten oder crimpsen. Hinweis: Bei der Verwendung einer gecrimpten Doppelaufnahme, wie in Abbildung 1A gezeigt, stellen Sie zunächst die äußere Crimpverbindung her und danach die innere.
- Nehmen Sie den Halter auf und identifizieren Sie die Ober- und Unterseite anhand der Zeichnungen unten

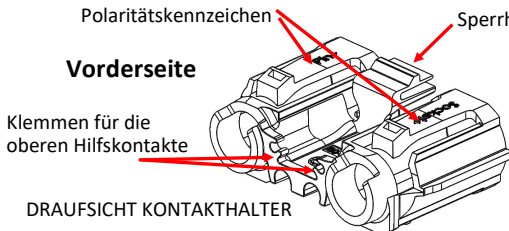


Vorderseite

Klemmen für die oberen Hilfskontakte

DRAUFSICHT KONTAKTHALTER

Vorderseite

U-Formen für
Unteres Führungs-/
Hilfskabel oder

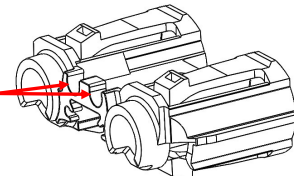

UNTERANSICHT KONTAKTHALTER

- Für die Verwendung mit einem Luftschlauch (an der Unterseite montiert):
 - Luftschlauch (Abbildung 2) ausrichten, so dass der Lufteinlass in Richtung des Halters weist
 - Die umlaufenden Nuten des Luftschlauchs in den U-Formen im Halter platzieren
 - Auf den Luftschlauch drücken, bis die Nuten in die U-Formen einrasten
 - Luftschlauch sollte fixiert sein, wenn der Halter umgedreht wird

Vorderseite

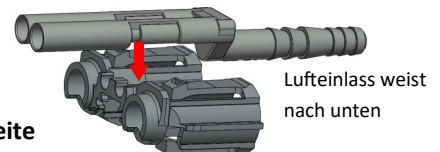


Abbildung 2

Lufteinlass weist nach unten

- Für die Verwendung mit unteren Führungs-/Hilfskabeln (an der Unterseite montiert):
 - Die unteren Führungs-/Hilfskabeln wie in (Abbildung 3) gezeigt ausrichten
 - Kontaktnuten an den U-Formen des Halters ausrichten
 - Auf jeden Kontakt drücken, bis die Nuten in die U-Formen einrasten

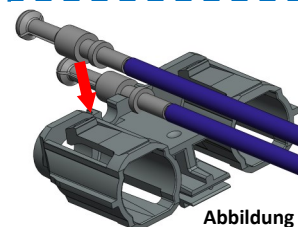


Abbildung 3

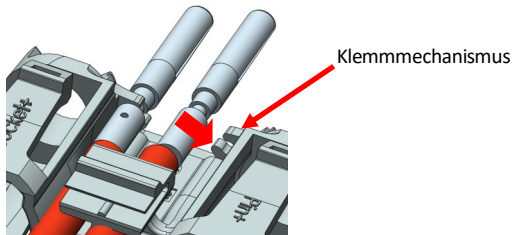


Abbildung 5

7. Angeschlossene Stromkontakte im Kontakthalter montieren:

VORSICHT: Richtige Polarität beachten. Die positive und negative Steckerseite wird in Abbildung 6 gezeigt.

- Den Buchsenkontakt auf die Öffnung in der Halterung ausrichten
- Den Kontakt nach vorn drücken, bis die Einrastvorrichtung den Kontaktbund greift
- Mit der anderen Buchse auf der anderen Seite wiederholen

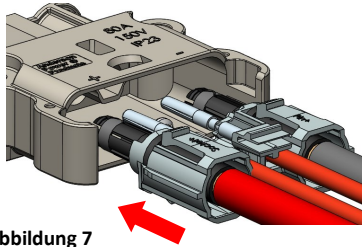


Abbildung 7

8. Den vollständig zusammengebauten Kontakthalter im Buchsengehäuse montieren (Abbildung 7):

- Halter und Gehäuse mit den Polaritätskennzeichen nach oben ausrichten
- Den Halter in das Gehäuse schieben, wobei alle Kontakte den jeweiligen Öffnungen zugeordnet werden
- Von der Rückseite des Halters drücken, bis der Sperrhaken des Halters in die rechteckige/gewölbte Öffnung (Abbildung 8) einrastet

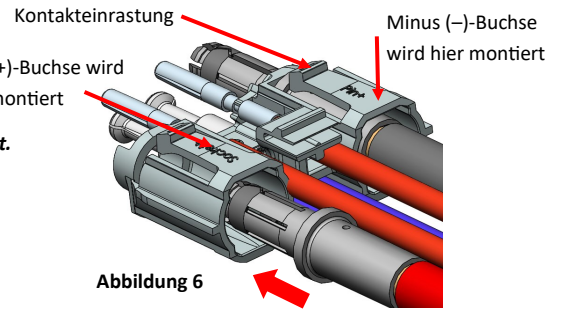


Abbildung 6

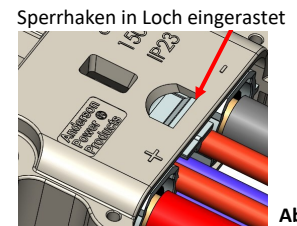


Abbildung 8

9. Den Spannungsstecker im Gehäuse montieren: Der Stecker wird in der Sechskantöffnung innen im Steckergehäuse montiert.

- Den Stecker an der gewünschten Spannung ausrichten. Bei Trocken-/Feuchtspannungssteckern entsprechen die inneren Zahlen der Buchsengehäuse-Spannung
- Den Stecker nach vorn drücken, wobei sichergestellt wird, dass der Stecker richtig ausgerichtet ist (Abbildung 9)
- Sobald der Stecker mit der Gehäusevorderseite abschließt, einen Schraubenzieher verwenden, um den Stecker weiterzudrücken, bis er einrastet

HINWEIS: Der gelbe Universalkeil wird bei Buchsengehäusen nicht verwendet

Das größere „U“ kommt nach oben

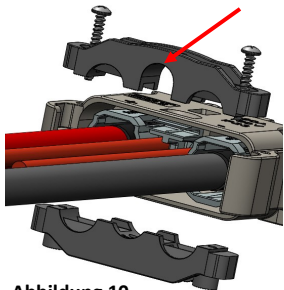


Abbildung 10

10. Die Stromkabel mittels Kabelklammern und selbstschneidenden Schrauben befestigen:

- Obere und untere Klammer an den offenen Stützen auf der Kabelseite des Gehäuses ausrichten (beachten Sie, dass die obere Klammer ein größeres „U“ hat und sich auf der Seite der Polaritätskennzeichen befinden sollte) (Abbildung 10)
- Die beiden Schrauben in den offenen Löchern der oberen Klammer platzieren
- Die beiden Klammern eng an das Kabel drücken, während die Schrauben angezogen werden. Hilfskabel werden durch das „U“ geführt und dürfen nicht von der Klammer berührt werden
- Auf ein Drehmoment von 0,7 bis 1,0 Nm anziehen (Abbildung 10)

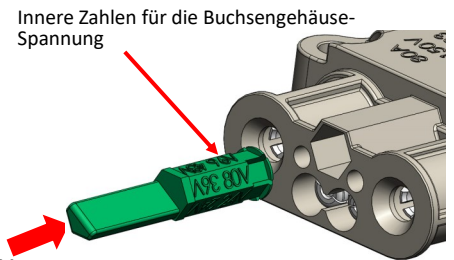


Abbildung 9

11. Den optionalen Griff an der Oberseite (Polaritätskennzeichenseite) des Gehäuses (Abbildung 11) montieren:

- Die zwei Stützen auf der Unterseite des Griffs an den zwei äußeren Löchern des Gehäuses ausrichten
- Den Griff vollständig auf das Gehäuse herunterdrücken
- Die zwei selbstschneidenden Schrauben zur Fixierung des Griffs verwenden. Auf ein Drehmoment von 0,7 bis 1,0 Nm anziehen

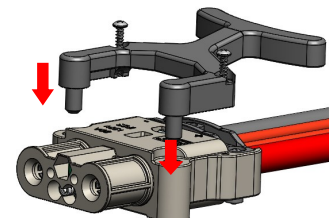


Abbildung 11

Wenn es notwendig ist, den Stecker auseinanderzubauen, diese Anweisungen (Abbildung 12) befolgen:

- Alle Stromquellen abschalten
- Die oberen und unteren Kabelklammern entfernen (optionaler Griff muss nicht entfernt werden)
- Schlitzschraubendreher durch die Gehäuserückseite in der Nähe des Verschlusses einführen
- Den Schraubendreher vorsichtig in Richtung der Gehäuserückseite drehen. Das vordere Schraubendreherende muss zwischen den Verschluss und das Gehäuseoberseiteninnere gedrückt werden, wobei der Verschluss nach unten gedrückt wird
- Beide Stromkabel greifen und zurückziehen, bis der Halter vom Gehäuse getrennt ist. Benötigt möglicherweise etwas Kraft

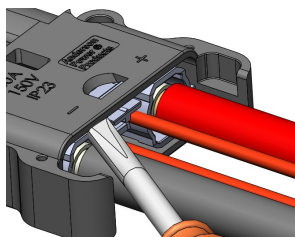


Abbildung 12